

NOTE DE SECURITE

n°: 01 - 2026

Date: 10/04/26

Statut: **FORTEMENT RECOMMANDE**

ECHEANCE:

Obligatoire avant prochain vol

QUADRO 100: EP 239.218

QUADRO 120: EP 329.221

QUADRO 140: EP 253.2019

QUADRO 220: EP 297.2020

QUADRO



Tous les parachutes Quadro qui ont été repliés dans le container d'origine

Description du problème :



Lors de formations au pliage, deux cas ont été signalés où le déploiement des conteneurs du parachute de secours Quadro a été entravé car le tissu du conteneur s'était coincé. Aucun incident similaire n'a été signalé en vol.

Le problème a été associé à l'ancienne méthode de fermeture du conteneur décrite dans le manuel. Cela concerne les systèmes de secours Quadro qui ont été repliés dans le conteneur d'origine en suivant les anciennes instructions de pliage du manuel.

Les systèmes de secours neufs ou qui n'ont jamais été repliés ne sont pas concernés.

Mesures à prendre

- Les pilotes dont le parachute de secours Quadro a été plié conformément aux instructions précédentes du manuel doivent vérifier leur équipement.
- Si nécessaire, le parachute de secours doit être replié conformément aux nouvelles instructions téléchargeables à partir de ce lien : <download/manuals/it/Quadro-light-100-120-140-220-EN.pdf>
- Il est obligatoire de suivre les instructions de pliage mises à jour.

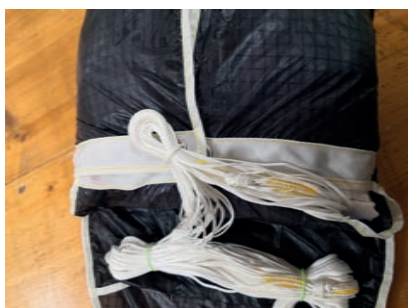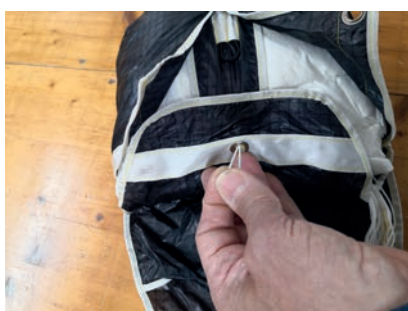

Pour fermer le conteneur, vous devez d'abord faire passer le cordon élastiqué en caoutchouc dans la boucle située sur le rabat avant, puis dans les deux rabats latéraux. Fixez le cordon en y faisant passer une boucle formée par toutes les suspentes.

ATTENTION : la boucle doit être orientée vers le bord extérieur du conteneur et non vers le bord du rabat.